

インプレッサのリコールについて

平成23年10月20日


平成23年10月20日、スバルテクニカインターナショナル株式会社より、国土交通省にインプレッサのリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	2835	リコール開始日	平成23年10月20日
届出者の氏名又は名称	スバルテクニカインターナショナル(株) 取締役社長 唐松 洋之		問い合わせ先:商品企画部 0422-33-7848
不具合の部位(部品名)	原動機(エアインテークダクト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアインテークダクトの構造が不適切なため、当該ダクトの金属コネクタ部と燃料パイプが接触することがある。そのため、燃料パイプが磨耗し、最悪の場合、当該パイプに穴が開き、燃料が漏れることで火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアインテークダクトの金属コネクタ及びゴムホースを対策品に交換するとともに、ホース固定クランプを追加する。また、当該作業時に燃料パイプを点検し、接触した痕跡が認められた場合は当該パイプを新品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 2835のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	対象車の車台番号の範囲及び製作期間	対象車の台数	備考
スバル	GH-GDB	インプレッサ S203	GDB-030971 ~ GDB-032795 平成16年11月24日～平成17年3月31日	552	
スバル	GH-GDB	インプレッサ S204	GDB-036932 ~ GDB-038783 平成17年12月6日～平成18年5月29日	510	
スバル	GH-GDB	インプレッサ TYPE RA-R	GDB-041513 ~ GDB-042207 平成18年10月13日～平成19年2月19日	300	
	(計1型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年11月24日～平成19年2月19日	(計1362台)	


※後付け用品として販売したエアインテークダクトを取付けた車両については、同日付けで自主改善を行います。
 ※対象車の車体番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車体も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。

改善箇所説明図

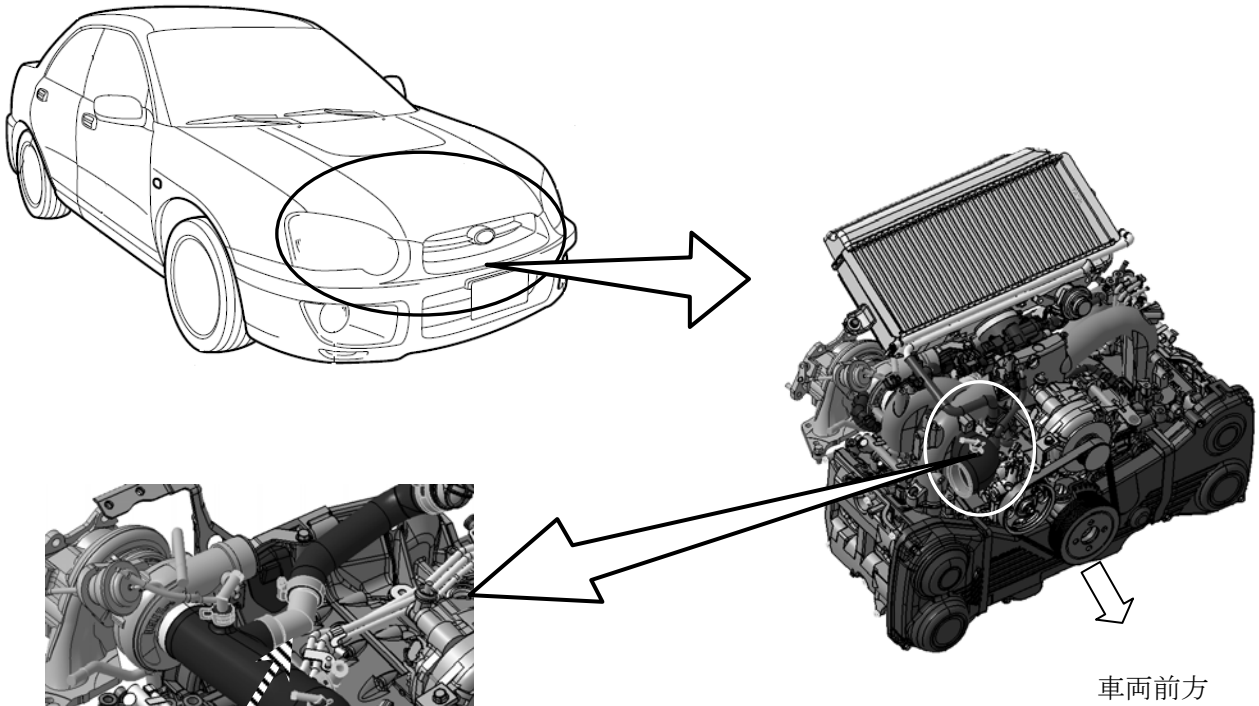

基準不適合発生箇所

エアインテークダクトの構造が不適切なため、当該ダクトの金属コネクタ部と燃料パイプが接触することがある。そのため、燃料パイプが磨耗し、最悪の場合、当該パイプに穴が開き、燃料が漏れることで火災に至るおそれがある。

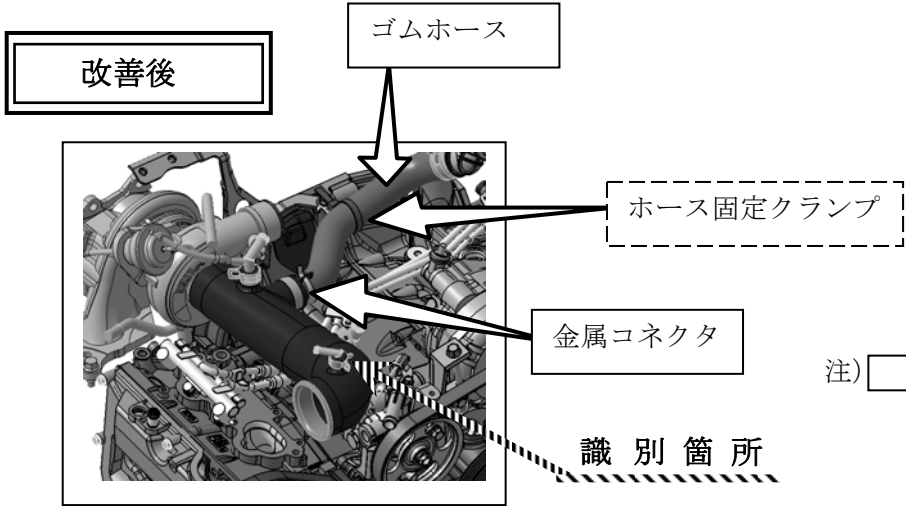

注) は交換部品を、 は追加部品を示す。

改善内容
 全車両、エアインテークダクトの金属コネクタ及びゴムホースを対策品に交換するとともに、ホース固定クランプを追加する。また、当該作業時に燃料パイプを点検し、接触した痕跡が認められた場合は当該パイプを新品に交換する。

識別
 エアインテークダクトのニップル頭部に白ペイントで識別する。