

## レヴォーグ・フォレスターのリコールについて

令和5年11月9日、株式会社SUBARUより、国土交通省にレヴォーグ、フォレスターのリコールを届出いたしました。

リコール届出番号	5400	リコール開始日	令和5年11月10日
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(インヒビタスイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	シフトレンジの位置を検知するインヒビタスイッチの製造工程において、溶着治具の交換基準が不適切であったため、溶着が不十分となり、シール性が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとスイッチ内部へ水分が浸入することで接触不良が発生し、始動不良や後退灯不点灯に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、インヒビタスイッチを良品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	4BA-VN5	「レヴォーグ」	VN5-014705～VN5-026616 令和3年2月8日～令和3年7月1日	9,645	
	4BA-SK5	「フォレスター」	SK5-005613～SK5-009112 令和3年2月10日～令和3年6月30日	3,423	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年2月8日～令和3年7月1日	(計 13,068 台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。

交換用修理部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	4BA-VN5	「レヴォーグ」	VN5-002271～VN5-020729 令和2年11月5日～令和3年3月11日	5	
	4BA-SK5	「フォレスター」	SK5-008239 令和3年6月3日	1	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年11月5日～令和3年6月3日	(計 6 台)	