ソルテラのリコールについて

令和7年9月4日、株式会社SUBARUにソルテラを供給しておりますトヨタ自動車株式会社より、国土交通省にリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	5711	リコール開始日	令和7年9月5日から順次
不具合の部位(部品名)	その他(エアコンアンプリファイア)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアコンシステムにおいて、関連部品が故障した際の制御プログラムの検討が不十分なため、特定の故障診断コードを検出すると、ヒータを停止する過度なフェールセーフ制御を行うことがある。そのため、デフロスタの性能が低下して、前面ガラスの曇りや霜がとれにくくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアコンアンプリファイアのフェールセーフ制御プログラムを対策仕様に修正する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	ZAA-XEAM10X	「ソルテラ」	XEAM10-0001003～XEAM10-0002844 令和4年3月2日～令和7年5月29日	187	
	ZAA-YEAM15X		YEAM15-0001005～YEAM15-0003067 令和4年3月2日～令和7年5月30日	1,146	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年3月2日～令和7年5月30日	(計 1,333 台)	

ご愛用の皆様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。本来であれば、速やかに修理をさせていただくところでございますが、修理の準備に時間を要しております。作業開始は9月中旬を予定しておりますが、準備が整い次第あらためてご案内させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。