

対象車の情報を更新しました。

平成 31 年 2 月 27 日

平成31年1月31日

インプレッサ、XV、フォレスターのリコールについて

平成31年1月31日、株式会社SUBARUより、国土交通省にインプレッサ、XV、フォレスターのリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	4434	リコール開始日	準備でき次第
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置(ステアリングギヤボックス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動パワーステアリングにおいて、コントロールユニットの端子部の製造条件が不適切なため、回路が絶縁されずに導通するものがある。そのため、警告灯が点灯するとともにパワーステアリングのアシスト機能が停止し、ステアリングの操作力が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ステアリングギヤボックスの製造番号を確認し、該当するものはステアリングギヤボックスを良品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-GK2	「インプレッサ」	GK2-007175 ~ GK2-007192 平成31年1月7日～平成31年1月14日	11	
	DBA-GK3		GK3-006595 ~ GK3-006613 平成31年1月8日～平成31年1月16日	3	
	DBA-GK6		GK6-008141 ~ GK6-008161 平成30年12月28日～平成31年1月14日	15	
	DBA-GK7		GK7-015395 ~ GK7-015427 平成30年12月28日～平成31年1月16日	18	
	DBA-GT2		GT2-046863 ~ GT2-046928 平成30年12月28日～平成31年1月11日	24	
	DBA-GT3		GT3-062619 ~ GT3-062948 平成30年12月28日～平成31年1月15日	14	
	DBA-GT6		GT6-036645 ~ GT6-036692 平成30年12月28日～平成31年1月11日	15	
	DBA-GT7		GT7-195208 ~ GT7-195552 平成30年12月28日～平成31年1月16日	27	
	DBA-GT3	「XV」	GT3-062615 ~ GT3-062955 平成30年12月28日～平成31年1月16日	99	
	DBA-GT7		GT7-195190 ~ GT7-195542 平成30年12月28日～平成31年1月15日	40	
	5AA-GTE		GTE-004265 ~ GTE-004614 平成30年12月28日～平成31年1月16日	156	
	5BA-SK9	「フォレスター」	SK9-015600 ~ SK9-016063 平成30年12月28日～平成31年1月14日	88	
	5AA-SKE		SKE-010372 ~ SKE-010945 平成30年12月28日～平成31年1月16日	265	
	(計11型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年12月28日～平成31年1月16日	(計 775台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。