

平成31年3月28日

## エクシーガ、インプレッサ、レガシイのリコールについて

平成31年3月28日、株式会社SUBARUより、国土交通省にエクシーガ、インプレッサ、レガシイのリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	4465	リコール開始日	平成31年3月28日
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なため、温度および湿度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化することがある。このため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席用エアバッグインフレーターまたはモジュールを対策品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-YA5	「エクシーガ」	YA5-034077 ~ YA5-034390 平成26年1月7日~平成27年4月3日	157	
	DBA-YAM		YAM-011788 ~ YAM-023930 平成26年1月6日~平成28年8月1日	8,885	
	CBA-GVB	「インプレッサ」	GVB-008535 ~ GVB-008931 平成26年1月6日~平成26年4月10日	397	
	CBA-GVF		GVF-006638 ~ GVF-006782 平成26年1月6日~平成26年4月9日	145	
	CBA-GRB		GRB-013597 ~ GRB-013767 平成26年1月6日~平成26年4月10日	171	
	CBA-GRF		GRF-008445 ~ GRF-008547 平成26年1月7日~平成26年4月10日	103	
	DBA-BM9	「レガシイ」	BM9-026634 ~ BM9-026858 平成26年1月22日~平成26年8月29日	225	
	DBA-BMG		BMG-004609 ~ BMG-004925 平成26年1月6日~平成26年8月28日	317	
	DBA-BMM		BMM-008252 ~ BMM-009726 平成26年1月6日~平成26年9月5日	1,475	
	DBA-BRF		BRF-009080 ~ BRF-009240 平成26年1月15日~平成26年8月28日	118	
	DBA-BRG		BRG-010716 ~ BRG-011746 平成26年1月6日~平成26年8月29日	1,030	
	DBA-BRM		BRM-028849 ~ BRM-033590 平成26年1月6日~平成26年8月29日	4,740	
	(計12型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年1月6日~平成28年8月1日	(計17,763台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。