

プレオプラス、ステラのリコールについて

令和2年3月12日、株式会社SUBARUにプレオプラス、ステラを供給しておりますダイハツ工業株式会社より、国土交通省にリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	4687	リコール開始日	令和2年3月12日
不具合の部位(部品名)	かじ取装置(ステアリングホイール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ステアリングホイールにおいて、ステアリングコラムとの取付け作業が不適切なため、走行中の操舵等の入力により、取付けナットが緩み、嵌合部にガタが発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ガタが大きくなり、最悪の場合、当該嵌合部が外れ、ハンドル操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ステアリングホイールの取付け状態を点検し、取付けナットを規定トルクで締付ける。なお、取付け状態に異常が認められる場合は、ステアリングホイールを正しく取付ける。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4687のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	5BA-LA350F	「プレオプラス」	LA350F-0008320～LA350F-0009783 平成31年2月18日～令和元年7月23日	715	
	5BA-LA360F		LA360F-0003077～LA360F-0003639 平成31年2月18日～令和元年7月23日	314	
	DBA-LA150F	「ステラ」	LA150F-2600609～LA150F-2602328 平成31年2月18日～令和元年7月24日	822	
	DBA-LA160F		LA160F-2600299～LA160F-2601159 平成31年2月18日～令和元年7月23日	445	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年2月18日～令和元年7月24日	(計 2,296 台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。