

インプレッサ・XVのリコールについて

令和2年8月27日、株式会社SUBARUより、国土交通省にインプレッサ、XVのリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	4792	リコール開始日	令和2年8月28日
不具合の部位(部品名)	灯火装置(前照灯)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	LED仕様の右側ヘッドランプにおいて、内部構成部品である光源ユニットの製造時のコード配索が不適切なため、光源ユニットのコードが内部に干渉し、光源ユニットの左右方向の動きが妨げられることがある。そのため、使用過程で光軸ずれが発生し、保安基準第32条(前照灯の基準)に適合しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、右側ヘッドランプの製造ロット番号を確認し、該当するものは右側ヘッドランプを良品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	DBA-GK2	「インプレッサ」	GK2-008859～GK2-008881 令和2年1月18日～令和2年1月23日	18	
	DBA-GK3		GK3-007988～GK3-007997 令和2年1月20日～令和2年1月23日	10	
	DBA-GK6		GK6-009856～GK6-009863 令和2年1月18日～令和2年1月23日	7	
	DBA-GK7		GK7-017801～GK7-017832 令和2年1月18日～令和2年1月23日	29	
	DBA-GT2		GT2-055941～GT2-056057 令和2年1月18日～令和2年1月27日	100	
	DBA-GT6		GT6-042072～GT6-042104 令和2年1月20日～令和2年1月24日	22	
	DBA-GT7		GT7-214629～GT7-214649 令和2年1月20日～令和2年1月22日	20	
	DBA-GT3	「インプレッサ」 「XV」	GT3-078802～GT3-079275 令和2年1月18日～令和2年1月27日	387	
	5AA-GTE	「XV」	GTE-021233～GTE-021313 令和2年1月18日～令和2年1月27日	77	
	(計9型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年1月18日～令和2年1月27日	(計 670 台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。