

サンバー・ディアスワゴンのリコールについて

令和3年1月28日、株式会社SUBARUにサンバー、ディアスワゴンを供給しておりますダイハツ工業株式会社より、国土交通省にリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	4878	リコール開始日	令和3年1月28日
不具合の部位(部品名)	電気装置(自動変速機(AT)制御コンピュータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	動力伝達装置において、バルブボデーが異常摩耗し油圧漏れが発生するものがあります。また、油圧漏れが発生した際に、AT(自動変速機)制御コンピュータのプログラムが不適切なため、故障検知を正しく行わないものがあります。そのため、油圧漏れを正しく検出できず、そのままの状態で使用を続けると、油圧漏れが大きくなり、最悪の場合、意図せぬクラッチが係合し、一時的に急減速する恐れがあります。		
改善措置の内容	全車両、AT制御コンピュータのプログラムを対策プログラムに書き換えるとともに、油圧漏れを点検し、油圧漏れが確認できた場合には、バルブボデーを新品と交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	EBD-S500J 3BD-S500J	「サンバー トラック」	S500J-0000052～S500J-0007729 平成26年8月6日～令和2年11月4日	3,741	
	EBD-S510J 3BD-S510J		S510J-0000423～S510J-0033351 平成26年8月18日～令和2年11月4日	9,668	
	EBD-S321B HBD-S321B 3BD-S321B 5BD-S321B	「サンバーバン」	S321B-0009456～S321B-0023180 平成27年3月27日～令和2年11月4日	11,544	
	EBD-S331B HBD-S331B 3BD-S331B 5BD-S331B		S331B-0009151～S331B-0022046 平成27年3月27日～令和2年11月4日	7,805	
	EBD-S321Q 3BD-S321Q	「サンバー オープンデッキ」	S321Q-0000150～S321Q-0000256 平成27年4月22日～令和2年10月29日	100	
	EBD-S331Q 3BD-S331Q		S331Q-0000230～S331Q-0000480 平成27年3月27日～令和2年10月22日	208	
	ABA-S321N	「ディアス」	S321N-0002778～S321N-0003957 平成27年4月1日～令和2年3月26日	1,178	
	ABA-S331N		S331N-0002733～S331N-0004226 平成27年4月1日～令和2年3月26日	1,493	
	(計18型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年8月6日～令和2年11月4日	(計 35,737 台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。