

インプレッサのサービスキャンペーンについて

平成29年2月2日

富士重工業株式会社より、国土交通省に下記内容のサービスキャンペーンを通知いたしました。

サービスキャンペーン開始日	平成29年2月2日
不具合の内容	バッテリーの充電状態を管理するバッテリーセンサーにおいて、ソフト設計ミスによりマイコン誤作動時のリセット機能がないため、誤作動発生時に正常機能に復帰しないことがある。そのため、車両通信機能異常となりアイドリングストップ表示灯が点滅するほか、オルタネータの発電が抑制され、バッテリーが早期劣化するおそれがある。
改善の内容	全車両、改善品のバッテリーセンサーに交換する。
自動車利用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車の車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン対象車の台数	備考
スバル	DBA-GK6	「インプレッサ」	GK6-002011～GK6-002151 平成28年10月25日～平成28年11月10日	72	
	DBA-GK7		GK7-002025～GK7-002532 平成28年10月24日～平成28年11月18日	178	
	DBA-GT6		GT6-002006～GT6-002515 平成28年10月3日～平成28年11月11日	382	
	DBA-GT7		GT7-002131～GT7-003736 平成28年10月3日～平成28年11月18日	1,162	
			(製作期間の全体の範囲) 平成28年10月3日～平成28年11月18日	(計1,794台)	

※対象車の車台番号及び製作期間の範囲には、対象にならない車両も含まれる場合がありますので、詳しくは最寄りの販売店にお問い合わせください。